


Atención

Al reparar motores, asegurar que existe una luz mínima entre botador y platillo

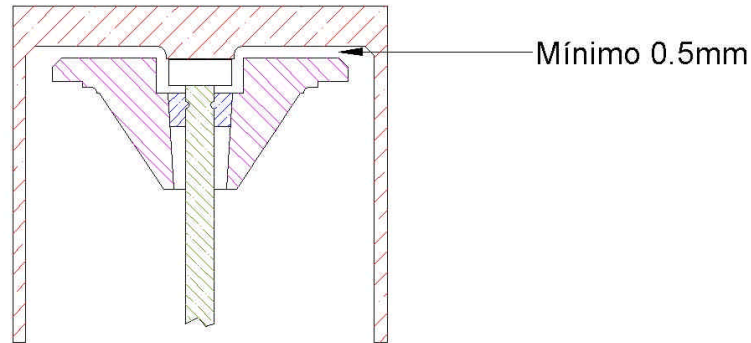

Las nuevas válvulas disponibles, fueron acortadas.

Al colocar esta nueva válvula se deberá disminuir 1 mm de suplemento inferior de resorte de válvula para mantener la carga original.

